

beurer

Багажные весы LS 50



RUS **Багажные весы**

Инструкция по применению .. 2





Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования, храните ее в месте, доступном для других пользователей, и следуйте ее указаниям.

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор продукции нашей фирмы. Мы производим современные, тщательно протестированные, высококачественные изделия для обогрева, легкой терапии, измерения кровяного давления/диагностики, измерения массы, а также для массажа, косметологии, очистки воздуха и ухода за детьми.

С наилучшими пожеланиями,
компания Beurer

Содержание

1. Для ознакомления	3	5.3 Взвешивание багажа	6
2. Пояснения к символам	3	5.4 Включение светодиодного фонарика	7
3. Важные указания	3	6. Что делать при возникновении проблем?/Сообщения о ошибках ..	7
4. Описание прибора	4	7. Утилизация	7
5. Управление	5	8. Технические характеристики	8
5.1 Зарядка внешнего аккумулятора LS 50	5		
5.2 Зарядка мобильного конечного устройства через LS 50	6		

Комплект поставки



LS 50 (1 шт.)



Ремень (1 шт.)



Зарядный кабель
Micro-USB (1 шт.)



Инструкция по
применению (1 шт.)




1. Для ознакомления

С помощью багажных весов LS 50 Вы сможете в любом месте легко взвесить свой багаж. LS 50 имеет дополнительный встроенный аккумулятор. Встроенный в прибор дополнительный аккумулятор является мобильным заряжаемым источником тока, от которого Вы сможете заряжать смартфон или другое заряжаемое электронное устройство через разъем USB. Компактная конструкция прибора позволяет брать LS 50 с собой, например в поездку.

Кроме того, в приборе имеется светодиодный фонарик.

2. Пояснения к символам

В настоящей инструкции по применению используются следующие символы.

	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Предупреждает об опасности травмирования или ущерба для здоровья.
	ВНИМАНИЕ Обращает внимание на возможность повреждения прибора/принадлежностей.
	Указание Важная информация.

3. Важные указания



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Применяйте встроенные в прибор багажные весы исключительно для взвешивания багажа. Не используйте багажные весы для взвешивания людей или животных!
- Не давайте упаковочный материал детям (опасность удушья).
- Не давайте прибор детям. Этот прибор не предназначен для игр!
- Не используйте дополнительных деталей, которые не рекомендованы производителем и не предлагаются в качестве принадлежностей.
- Не используйте карабин на ремешке для скалолазания! Используйте карабин на ремешке исключительно для взвешивания багажа, в соответствии с инструкцией по применению.
- Ремонтные работы должны производиться только сервисной службой или авторизованным торговым представителем. Ни в коем случае не открывайте прибор и не ремонтируйте его самостоятельно, поскольку надежность функционирования в таком случае не гарантируется. Несоблюдение этого требования ведет к потере гарантии.
- Максимальный вес для взвешивания составляет 50 кг (110 фунтов, 1763,7 унции), цена деления — г (0,02 фунта, 0,35 унции).
- Точность измерения весов может быть нарушена из-за воздействия сильных электромагнитных полей (например, от мобильных телефонов).
- Весы не предназначены для коммерческого использования.


- Если Вы захотите взять LS50 с собой в самолет, предварительно ознакомьтесь с условиями перевозки авиакомпании.
- Ремонтные работы должны производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.
- При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза необходимо промыть соответствующий участок большим количеством воды и обратиться к врачу.
- Опасность взрыва! Не бросайте прибор в огонь.
- Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте аккумуляторы.
- Для зарядки встроенного внешнего аккумулятора LS 50 используйте только входящий в комплект поставки зарядный кабель Micro-USB.
- Перед использованием аккумуляторы необходимо правильно зарядить. Для правильной зарядки необходимо всегда соблюдать указания производителя и/или информацию, приведенную в данной инструкции по применению.



ВНИМАНИЕ


- Прибор следует предохранять от ударов, влажности, пыли, химикатов, сильных колебаний температуры и не помещать его вблизи источников тепла (печей, радиаторов отопления).
- Для очистки используйте влажную салфетку, на которую при необходимости можно нанести немного моющего средства. Не погружайте прибор в воду. Не промывайте прибор под водой.

4. Описание прибора

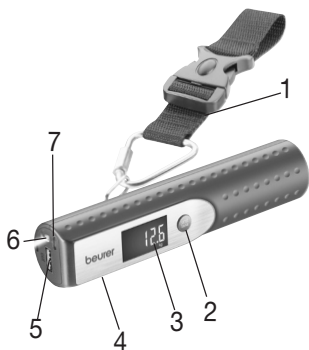


Прибор

1. Ремень
2. Кнопка установки единиц измерения/кнопка TARA
3. Дисплей
4. Ползунковый переключатель
5. Разъем USB
6. Светодиодный фонарик
7. Разъем Micro-USB

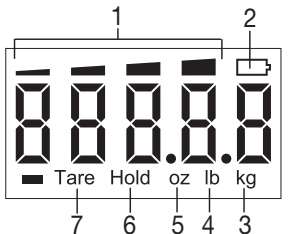

Дисплей

- | |
|---------------------------------------|
| 1. Уровень заряда аккумулятора |
| 2. Символ батарейки |
| 3. Единица измерения: килограммы (kg) |
| 4. Единица измерения: фунты (lb) |
| 5. Единица измерения: унции (oz) |
| 6. Удерживание показания веса (Hold) |
| 7. Индикатор единиц измерения |

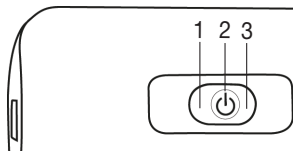

Ползунковый переключатель

- | |
|-------------------------|
| 1. Светодиодный фонарик |
| 2. LS 50 выключен |
| 3. LS 50 включен |


5. Управление

5.1 Зарядка внешнего аккумулятора LS 50

Полностью зарядите внешний аккумулятор LS 50 перед первым использованием прибора.

Для зарядки внешнего аккумулятора выполните следующие действия.

1. Вставьте большой разъем поставленного в комплекте зарядного кабеля Micro-USB во включенный компьютер.
2. Вставьте малый разъем зарядного кабеля Micro-USB в разъем Micro-USB багажных весов LS 50.
3. Внешний аккумулятор считается заряженным, когда все 4 полоски индикатора зарядки аккумулятора багажных весов LS 50 отображаются постоянно.
4. Когда после зарядки LS 50 Вы вынете зарядный кабель и включите прибор с помощью ползункового переключателя, на экране появятся полоски индикатора зарядки аккумулятора (режим зарядки). Для выхода из режима зарядки подождите 5 секунд до выключения дисплея, после чего нажмите на кнопку установки единиц измерения (кнопка TARA). На дисплее появится надпись **0.00**. Производить взвешивание багажа можно только после выхода из режима зарядки.

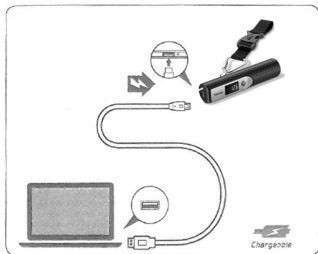

5.2 Зарядка мобильного конечного устройства через LS 50

Для зарядки мобильного конечного устройства (например, смартфона) через LS 50 действуйте следующим образом.

1. Передвиньте ползунковый переключатель в направлении кнопки установки единиц измерения до упора. Весы LS50 включены.
2. Соедините LS 50 с мобильным устройством с помощью зарядного кабеля Вашего мобильного конечного устройства.

i Указание

Если Вы зарядили внешний аккумулятор LS 50 и сразу после этого хотите через LS 50 зарядить мобильное конечное устройство, то перед зарядкой следует включить багажные весы LS 50 и сразу выключить их.



5.3 Взвешивание багажа

1. Протяните ремень багажных весов через ручку Вашего багажа, как показано на рисунке.	2. Закрепите крепление ремня, как показано на рисунке.	3. Передвиньте ползунковый переключатель в направлении кнопки установки единиц измерения до упора. Дождитесь, пока на дисплее появится 0.00.	4. Поднимите багажные весы LS 50 с багажом вверх, держа сами весы горизонтально. Вес отобразится на дисплее. Как только весы перестают колебаться, значение веса фиксируется и на дисплее появляется надпись HOLD.



В процессе измерения следите за тем, чтобы багажные весы LS 50 находились в горизонтальном положении. В противном случае результаты измерения могут быть неправильными.

Функция Tара (вес упаковки)

Багажные весы LS 50 имеют функцию Tара (вес упаковки). Для использования функции Tара выполните следующие действия.

1. Взвесьте багаж, как описано в главе «5.3 Взвешивание багажа».
2. Как только на дисплее появится Hold, нажмите кнопку установки единиц/кнопку TARA. Теперь на дисплее появится Tаре и 000. Вес взвешенного до этого предмета багажа сохранился в памяти, и Вы можете взвешивать дополнительный груз. Этот процесс может быть повторен любое количество раз.

5.4 Включение светодиодного фонарика

Для включения светодиодного фонарика LS 50 держите боковой ползунковый переключатель в направлении разъемов. Фонарик загорится. Как только Вы отпустите ползунковый переключатель, светодиодный фонарик выключится.

6. Что делать при возникновении проблем?/

Сообщения о ошибках

Проблема/сообщение об ошибке	Причины/меры по устранению
На дисплее отображается Err.	Взвешиваемый предмет багажа превышает максимальный вес LS 50: 50 кг (110 фунтов, 1763,7 унции).
На дисплее появляется Lo и мигает символ батарейки.	Аккумулятор LS 50 разряжен. Зарядите аккумулятор, как описано в «5.1 Зарядка внешнего аккумулятора LS 50».
На дисплее отображается Unit.	Вы начали взвешивание слишком рано. Перед каждым измерением дождитесь, пока на дисплее не отобразится 000.
После зарядки LS50 на дисплее появится — — — — , взвешивание багажа пока выполнять нельзя.	Когда на дисплее появится — — — — , подождите 5 секунд до выключения дисплея, после чего снова нажмите на кнопку установки единиц измерения (кнопка TARA). На дисплее появится надпись «000». После этого можно снова взвешивать багаж.

7. Утилизация

В интересах защиты окружающей среды по окончании срока службы следует утилизировать прибор отдельно от бытового мусора.

Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



8. Технические характеристики

- Модель: LS 50.
- Максимальный вес: до 50 кг (110 фунтов, 1763,7 унции).
- Цена деления: 10 г (0,02 фунта, 0,35 унции).
- Емкость аккумулятора: 5 000 мА·ч.
- Условия транспортировки: температура -20–60 °С, относительная влажность воздуха 20–95 %
- Условия хранения: температура -20–60 °С, относительная влажность воздуха 20–95 %
- Условия эксплуатации: температура 0–40 °С, относительная влажность воздуха 25–85 %

Обратитесь в сервисный центр по указанному адресу для получения подробных сведений, например о соответствии директивам ЕС.

9. Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации .

Срок эксплуатации изделия: мин. 5 лет

Фирма-изготовитель: Бойрер Гмбх,
Софлингер штрассе 218,
89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер: ООО Бойрер
109451 г. Москва, ул.
Перерва 62, корп. 2, офис 3

Сервисный центр:
109451 г. Москва, ул.
Перерва 62, корп. 2
Тел(факс) 495—658 54 90
bts-service@ctdz.ru

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

